Detecting paint defaults and repairing them

Publication number: DE19849802

Publication date:

2000-05-04

Inventor:

JOEHNCK JOERN (DE); HUCK BERNHARD (DE)

Applicant:

VOLKSWAGENWERK AG (DE)

Classification:

- international:

B05B12/12; B05D5/00; B05B12/08; B05D5/00; (IPC1-

7): B05D1/00

- european:

B05B12/12; B05D5/00C

Application number: DE19981049802 19981029 Priority number(s): DE19981049802 19981029

Also published as:

EP0997201 (A2)

EP0997201 (A3)


EP0997201 (B1)

110

Report a data error here

Abstract not available for DE19849802
Abstract of corresponding document: **EP0997201**

The paint lacquering method has the applied paint coating scanned optoelectronically, e.g. via a number of cameras (7), for detection of faults upon the lacquered item exiting a cooling zone (3). The position coordinates of a detected fault are calculated to allow subsequent re-touching, e.g. manual re-touching. The detected fault may be marked automatically for subsequent location.

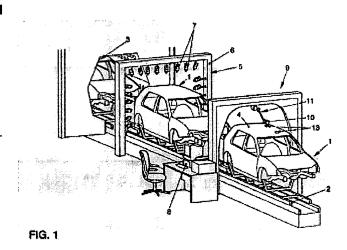

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

THIS PAGE BLANK (USPTO)



(1) BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



PATENT- UND MARKENAMT

® Offenlegungsschrift

® DE 198 49 802 A 1

(8) Int. Cl.⁷: B 05 D 1/00

Aktenzeichen:

198 49 802.0

Anmeldetag:

29. 10. 1998

4 Offenlegungstag:

4. 5.2000

(f) Anmelder:

Volkswagen AG, 38440 Wolfsburg, DE

@ Erfinder:

Jöhnck, Jörn, 38518 Gifhorn, DE; Huck, Bernhard, Dr., 38112 Braunschweig, DE

Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht zu ziehende Druckschriften:

US 39 17 888

LEISIN,Oskar: Diagnose von Lackierprozessen. In: MO 52, 1998, 3, S.198-205; CZICHOS,Horst (Hrsg.) u.a.: Oberflächentechnik,

CZICHOS,Horst (Hrsg.) u.a.: Oberflächentechnik, Carl Hanser Verlag, München, Wien, 1989, S.323-S.333,387-374;

SURTEC Berlin'91, Deutsche

Forschungsgesellschaft


für Oberflächenbehandlung e.V., Düsseldorf 1991,

S.357-366;

Die folgenden Angeben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

- Lackfehlererkennung und Beseitigung
- E

 Lackfehler im Karosseriebereich werden üblicherweise visuell erfaßt, wodurch ein Schlupf von ≥ 5% und erheblicher Zeltaufwand resultiert. Erfindungsgemäß werden lackierte Kraftfahrzeugkarosserien (1) mit Flächenkemaras (7) nach dem Verlassen einer Abkühlzone (3) gescannt. Die hierbei optoelektronisch erfaßten Lackfehler werden hinsichtlich (hrer Koordinaten in einer Recheneinheit (8) abgelegt und in einer Markierungsstation (9) markiert (13).

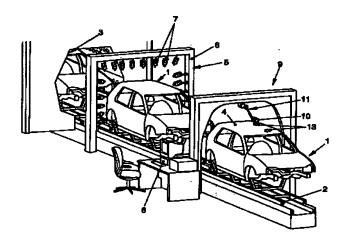

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Lackfehlererkennung und Beseitigung gemäß Anspruch 1.

Bei der Lackierung von Kraftfahrzeugkarosserien oder auch anderen komplexen Gegenständen ist aufgrund der Serienverfahrensabläufe, der Größe der Gegenstände und auch der Taktgeschwindigkeit es unvermeidlich, daß das Erscheinungsbild der Lackoberfläche durch Fehlstellen beeinträchtigt ist. Insbesondere im Karosseriebau kann die Nachbear- 10 beitung erheblich sein. Typische Lackfehlerstellen sind beispielsweise Fremdkörpereinschlüsse, Krater, Lackstrukturfehler, Welligkeiten, Schleifriefen, Dellen, Kocher (eingeschlossene Gasblase) oder Beulen. Üblicherweise fährt zur Kontrolle der lackierten Oberfläche die Karosserie durch ei- 15 nen speziell nach den zu überprüfenden Oberflächen ausgeleuchteten Bereich. In diesem Bereich wird visuell (mit den Augen) die Oberfläche nach Fehlern untersucht. Hierbei muß permanent der Einfallswinkel für das Auge verändert werden, um Strukturveränderungen wie Einschlüsse, Wel- 20 ligkeiten, Schleifriefen, Kratzer oder ähnliches im Lack erkennen zu können. Bei dieser Porm von subjektiver Erkennung ermüdet das Auge relativ schnell, die Nichterkennungsquote liegt entsprechend bei 5 bis 10%. Außerdem liegt der zeitliche Aufwand der Erkennung bei der gesamten 25 und Fehlerbehebung bei bis zu 80%.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren zur Fehlererkennung und Fehlerbehebung auf Lackierungen derart auszugestalten, daß zum einen die Fehlermichterkennungsquote niedrig und die Zeit für die Fehlererfassung 30 kurz ist.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst mit den Maßnahmen des Anspruchs 1.

Die Unteransprüche beinhalten besonders bevorzugte Maßnahmen, die zum Teil dem Perfektionieren dienen.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zur Lackfehlererkennung und Beseitigung kommt insbesondere ein Oberflächenerkennungssystem (scannen) mit Kameras zum Binsatz, die die Oberflächenfehler im Lack optoelektronisch erkennen. Hieran schließt sich vorzugsweise eine Fehlermar- 40 kierungsstation an, in der automatisch in Korrelation zur optoelektronischen Fehlererkennung die Fehler (optisch) markiert werden. Anschließend erfolgt eine (manuelle) Fehlerbeseitigung, z. B. durch Ausschleifen, Polieren und/oder Lackieren. In einer abgewandelten Verfahrensweise werden 45 die erkannten Fehler nicht optisch markiert, sondern die Fehlerkoordinaten werden karosseriebezogen abgelegt und einer automatisierten Fehlerbeseitigungsanlage zugeführt. Dies hat den Vorteil, daß die Fehlerbeseitigungsanlage numerisch gesteuert dem Fehler zugeführt wird, so daß Fehler 50 einer manuellen Zuführung, insbesondere ein Übersehen einer Markierung, weitgehend vermieden sind. Auch bei der automatisierten Zuführung der Fehlerbeseitigungsvorrichtung kann eine manuelle Unterstützung hinsichtlich der Materialabtragungstiefe und -art (Ausschleifen, Aussanden, 55 Polieren, Lackieren) vorteilhaft sein. Der wichtigste Punkt im gesamten Verfahrensablauf bleibt jedoch die Korrelation zwischen der optoelektronischen Fehlererkennung und dem Pehler, sei es durch entsprechend gesteuerte Markierungsvorrichtungen oder Fehlerbeseitigungsvorrichtungen.

Besonders vorteilhaft ist bei dem erfindungsgemäßen Verfahren, daß die optoelektronisch erkannten Lackfehler karosseriebezogen dokumentiert werden können, so daß beispielsweise bei einer Endkontrolle des Kraftfahrzeuges Lackfehler überprüft werden kann.

Das Verfahren läßt sich vorteilhaft auch für Teilbereiche eines lackierten komplexen Gegenstandes einsetzen, das be-

deutet im wesentlichen nur der überwiegend waagrechten oder überwiegend senkrechten Flächen oder auch sonstiger Teilbereiche. Hierdurch können die Vorteile einer optoelektronischen Erfassung mit den Vorteilen einer visuellen Fehlererfassung kombiniert werden, d. h. die optoelektronische Erfassung erfolgt dort, wo sie günstig durchführbar ist, zuzüglich erfolgt eine visuelle Erfassung der übrigen Bereiche.

Für die optoelektronische Lackfehlererkennung werden vorzugsweise Flächenkameras eingesetzt, insbesondere in Pullframe-Anordnung. Hierbei ist eine geringe Überlappung der Bildaufnahmen der Kameras miteinander von Vorteil. Geeignet sind beispielsweise Kameras mit einer Auflösung von ca. 0.1 mm und einem Bildfeld von z. B. 500 × 700 Pixel. Bei einer solchen Anlage ist eine Bildüberlappung im Bereich von ca. 5 bis 25 insbesondere 10 bis 15 Pixel sinn-

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren lassen sich u. a. Lackeinschlüsse bis ca. 0,7 mm (aber auch kleinere) mit boher Sicherheit erkennen, Krater werden sogar bis 0,2 mm erkannt.

Die Erfindung wird im folgenden anhand eines Ausführungsbeispiels und Figuren näher beschrieben.

Fig. 1 einen Aufbau in einer Karosserieproduktionslinie;

Fig. 2 schematisch das Prinzip der Fehlererkennung.

Wie in Fig. 1 dargestellt, verlassen Karosserien 1 auf einem Förderband 2 einen Abkühlungsraum 3, in dem die Karosserien 1 nach ihrer Beschichtung mit einem Lack 4 nach dem Einbrennen des Lackes Zeit haben, sich der Umgebungstemperatur anzupassen. Unmittelbar nach Verlassen der Abkühlungszone 3 durchfahren die Karosserien 1 eine Fullframe-Flächenkameraanlage 5, in der an einem Rahmen 6 eine Vielzahl von Kameras 7 angeordnet ist, die lückenlos 35 auf die Lackoberfläche 4 der Karosserien 1 ausgerichtet

Die Aufnahmen der Kameras 7 gelangen in eine Rechenstation 8, in der die optoelektronische Oberflächenerfassung des Lackes auf Fehler in der Beschichtung ausgewertet wird. Anschließend wird die Karosserie 1 an einem Markierungsroboter 9 vorbeigeführt, der aufgebaut ist aus einem Markierungskopf 10, der auf einem Roboterarm 11 sitzt, der wiederum entlang eines Rahmens 12 geführt ist. Der Markierungskopf 10 wird über die Rechenstation 8 hierbei derart gesteuert, daß er Lackfehler markiert 13, die zuvor über die Kameras 7 erfaßt wurden.

Die so markierten Fehler können anschließend, beispielsweise manuell behoben werden. Hierbei kommen insbesondere Ausschleifen, Polieren und/oder Lackieren zum Ein-RATZ.

Die Lackfehlererkennung erfolgt wie in Fig. 2 dargestellt. Die Lackoberfläche 4 wird mit einem Streifenlicht 14 belegt, das ein Streifenmuster 15 auf der durch das Streifenlicht geführten Lackoberfläche abbildet. Die einzelnen Strahlen 16 des Streifenlichts 14 treffen dabei auf intakte Oberflächenbereiche 17, werden dort reflektiert und von der Kamera 7 erfaßt. Die Kamera bildet die intakten Oberflächenbereiche 17 als Bereiche 17 auf der Pixelmatrix ab. Das Projektionsbild 18 stellt somit das Streifenmuster dar. Sofem Lichtstrahlen 16 jedoch von einem Lackfehler 19 abgelenkt 20 werden, fehlt dieser Lichtpunkt im Projektionsbild 18 und bildet dort ein Abbild 19 des Lackfehlers 19. Die Recheneinheit 8 korreliert die Position der bandgeführten Karosserie 1 mit dem erkannten Fehler 19, so daß anschliedie vollständige Entfernung aller optoelektronisch erkannter 65 Bend die Markierung 13 des Lackfehlers 19 positionsgenau

> Die Erfindung erlaubt eine automatische, personalunabhängige Fehlererkennung, so daß keine physisch oder psy

¥4 - 4

chisch abhängigen Schwankungen die Fehlererkennung beeinträchtigen können. Es erfolgt ein konstantes Erkennen praktisch aller optoelektronisch erkennbarer Fehler auf der Karosserieaußenfläche. Gleichzeitig erfolgt die Fehlererkennung über einen kurzen Abschnitt des Bandverlaufes, d. h. in einer Zeit, die gleich oder geringer eines Bandtaktes liegen kann. Dies entspricht einem geringen Bruchteil der Gesamtzeit Fehlererkennung-Fehlerbehebung.

Patentansprüche

- Lackierverfahren f
 ür eine Serie komplexer Gegenst
 ände mit den Schritten;
 - Nacheinander Lackieren der komplexen Gegenstände unter Bildung eines Lacküberzugs auf 15 den komplexen Gegenständen,
 - optoelektronisches Erfassen des Lacküberzuges,
 - Auswerten der optoelektronischen Erfassung des Lacküberzuges auf Lackfehler in dem Lacküberzug,
 - Ermitteln der Koordinaten der bei der Auswertung erkannten Lackfehler, und
 - Beseitigen der bei der Auswertung ermittelten
 Lackfehler unter Bezugnahme der Koordinaten, 25
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch den Schritt:
 - Markieren der Lackfehler nach dem Ermitteln und vor dem Beseitigen,
- 3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 30 net, daß das Markieren automatisch erfolgt.
- Verfahren nach einem der folgenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Beseitigen der Lackfehler manuell erfolgt.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüsche, gekennzeichnet durch den Schritt:
 - Ablegen der Koordinaten der erkannten Lackfehler in einem Speicher, bezogen auf den jeweiligen komplexen Gegenstand.
- 6. Verfahren nach Anspruch 5, gekennzeichnet durch 40 den Schritt:
 - Automatisches Bearbeiten der Lackfehler in dem Lackfehlerbeseitigungsschritt.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß als komplexer Gegenstand eine Karosserie, insbesondere eine Kraftfahrzeugkarosserie lackiert wird.
- 8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die optoelektronische Brfassung im Anschluß an eine Abkühlzone unmittelbar nach dem Lackieren erfolgt.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Beseitigen der Lackfehler ein Ausschleifen, Absanden, Polieren und/ oder Nachlackieren beinhaltet.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Lacküberzug teilweise oder vollständig optoelektromisch erfaßt und/oder ausgewertet wird.
- Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 60 zeichnet, daß eine Teilauswertung im wesentlichen der waagerechten Flächen der komplexen Gegenstände erfolgt.
- 12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß als Lackfehler 65 Einschlüsse (fest, flüssig oder gasförmig) mindestens 1 mm, insbesondere 0,7 mm und/oder Krater mindestens 1 mm, insbesondere 0,5 mm erfaßt werden.

- 13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zur optoelektronischen Erfassung des Lacküberzuges ein Streifenlicht auf den Lacküberzug projiziert wird.
- 14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß das Streifenlicht eine Streifenbreite von ca. 5 bis 15 mm hat.
- 15. Verfahren nach einem der vorbergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zur optoelektronischen Erfassung Plächenkameras, insbesondere mit einer geringen Überlappung eingesetzt werden.
- 16. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Schritt Beseitigen der Lackfehler ein automatisches oder manuelles Justieren mindestens einer Lackapplikationsvorrichtung ist oder enthält.

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

- Leerseite -

Nummer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag:

DE 198 49 802 A1 B 05 D 1/00 4. Mai 2000


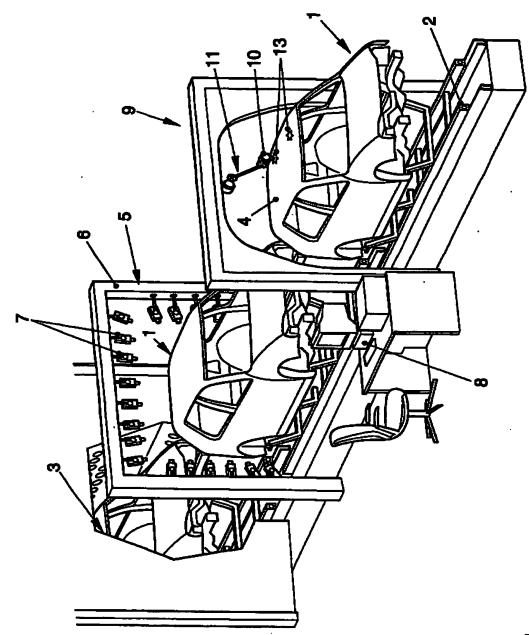


표 교

Nummer: Int. Ci.⁷: Offenlegungstag: DE 198 49 802 A1 B 05 D 1/00 4. Mai 2000

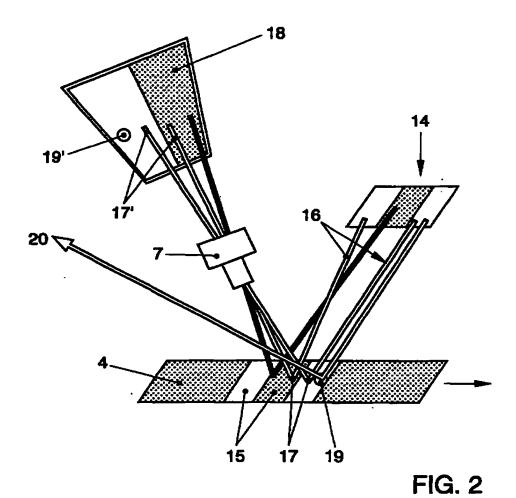

Detecting paint defaults and repairing them

Publication number: DE19849802 Publication date:

2000-05-04

Inventor:

JOEHNCK JOERN (DE); HUCK BERNHARD (DE)

Applicant:

VOLKSWAGENWERK AG (DE)

Classification:

- international:

B05B12/12; B05D5/00; B05B12/08; B05D5/00; (IPC1-

7): B05D1/00

- european:

B05B12/12; B05D5/00C

Application number: DE19981049802 19981029 Priority number(s): DE19981049802 19981029

Report a data error he

Also published as:

EP0997201 (A:

EP0997201 (A:

EP0997201 (B

Abstract not available for DE19849802 Abstract of corresponding document: EP0997201

The paint lacquering method has the applied paint coating scanned optoelectronically, e.g. via a number of cameras (7), for detection of faults upon the lacquered item exiting a cooling zone (3). The position coordinates of a detected fault are calculated to allow subsequent re-touching, e.g. manual re-touching. The detected fault may be marked automatically for subsequent location.

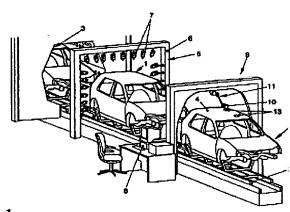


FIG. 1

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

THIS PAGE BLANK (USPTO)